GIANT

虎鲨散热来令片
使用安装说明

组成部分

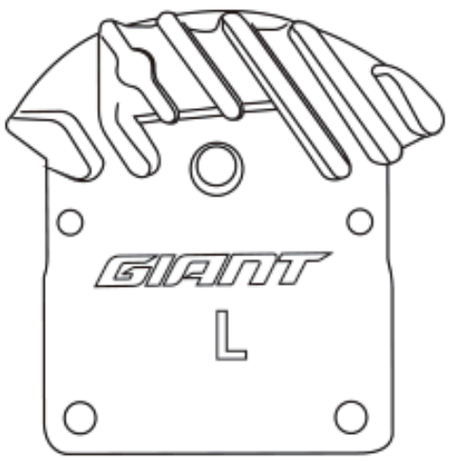

来令片（左）

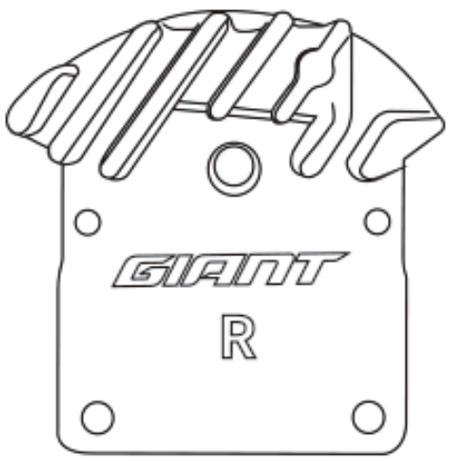

来令片（右）

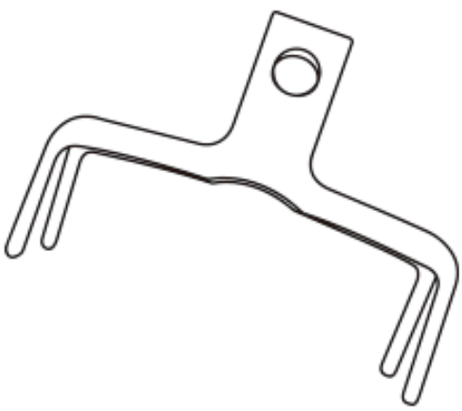

V型弹簧

开口销

来令片的更换

油压卡钳具有来令片磨耗后自动补偿功能，因此在来令片未完全磨耗（来令片厚度大于2.7MM）前，您不用烦恼来令片的调整问题。但是当您制动时感觉油压把手越来越下沉或碟盘发出异响时请立即停止骑乘并更换新的来令片。

⚠ 注意

来令片绝对不可沾附任何油渍.否则刹车功能会失效。如果发生这种情形，必须更换来令片

更换步骤

准备工具：

1.尖嘴钳　　2.来令片（左、右）　3.开口销　　4.V型弹簧

尖嘴钳

来令片（左）

来令片（右）

开口销

V型弹簧

更换步骤

1. 开口销用尖嘴钳等工具扳直尾钩
2. 拔出开口销
3. 取出旧来令片

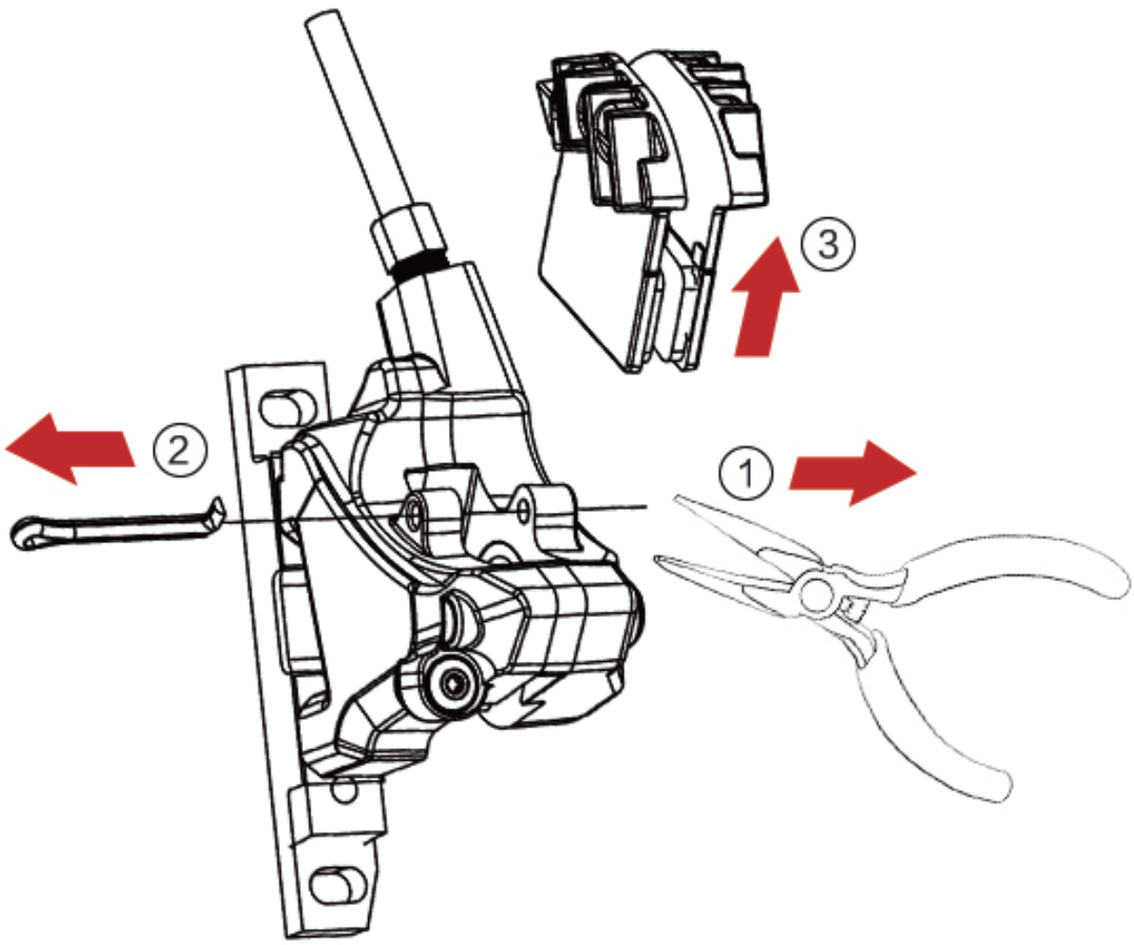

更换步骤

4. 将V型弹簧压入来令片之间，请按图示方式操作。
若来令片带有标记，请注意左侧（L）和右侧（R）标记正确安置来令片。

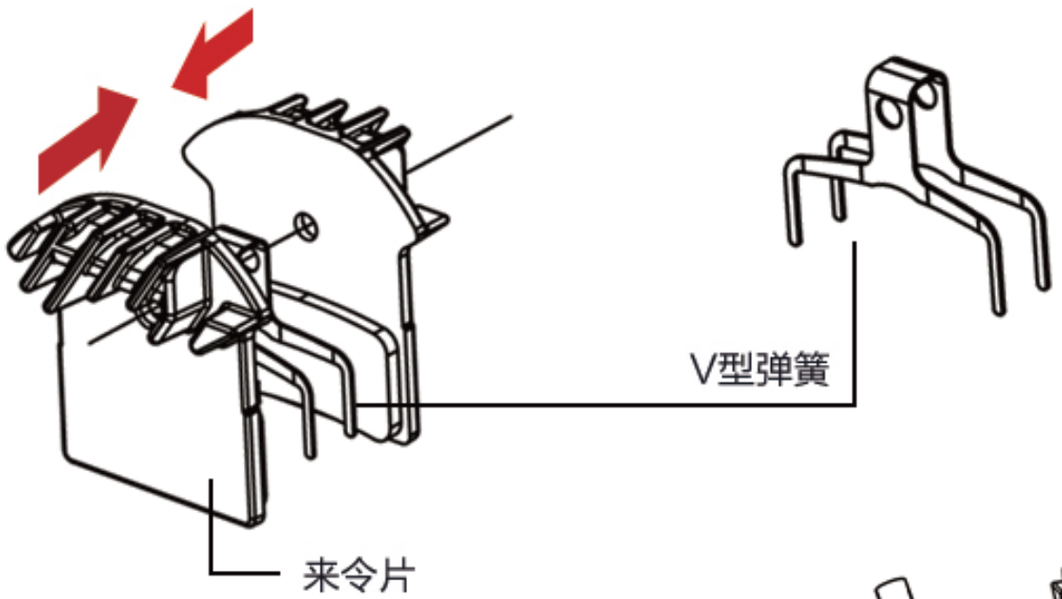

5. 插入新来令片

6. 插上开口销

7. 用尖嘴钳把尾端90度折弯

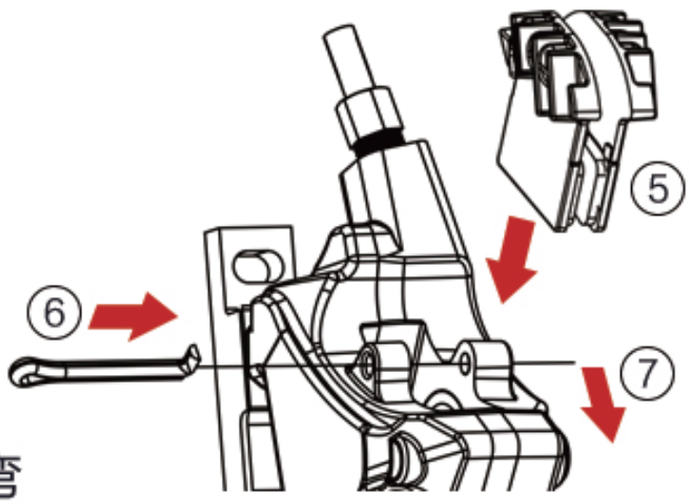

注意事项

1. 新来令片须试骑刹车10-30次后，较佳的刹车力才会出现，因为新的来令片经磨合后，才会与碟盘完全接触。故初期刹车力较弱为正常现象，不必担心，在骑行一段距离后，该现象会自动消除，且请勿骑乘太快，并注意安全刹停距离。

2. 雨天因来令片淋湿，可能有异响产生（不影响刹车力），此正常现象待干燥后即无异响。

3. 雨天时使用制动距离（刹车距离）会增加，因此请注意降低车速必要时及早进行适当的刹车操作。

4.骑车之前，请务必检查来令片厚度，当来令片磨损超过0.8MM（来令片厚度≤3.2MM）时，建议更换来令片。当来令片厚度不足2.7MM时，为保证行车安全，请务必更换来令片。

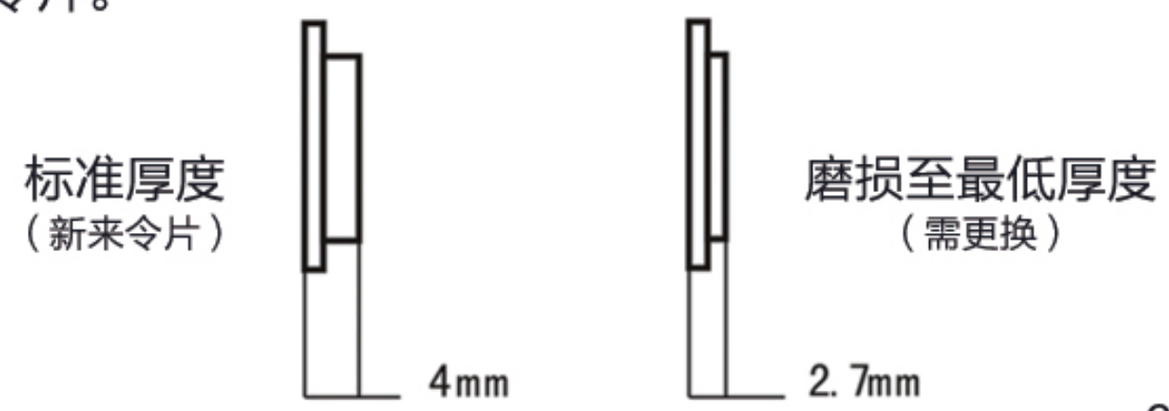

注意事项

5.长时间频繁使用或停用一月以上，应检查碟刹工作是否正常，来令片磨损是否正常，碟盘是否有磨损变形（碟盘出现变形偏摆，或者磨损量超过0.2mm需更换）。

6.来令片不可接触油污，若被油污染需更换来令片，以保证骑行安全。

7.用户骑行使用刹车时，有轻微异响是由来令片与碟盘摩擦引起，属正常现象，用户无需担心。

8.如果发生制动不足或无制动力现象，或刹车有尖锐异响声，可能原因：来令片受到污染或者有油渍。解决方式：使用干净布沾酒精彻底清洁并弄干碟盘，更换来令片。

兰溪市捷克运动器材制造有限公司

Lanxi JIEKE SPORTS APPARATUS MANUFACTURING CO.,LTD.

地址:浙江省金华市兰溪市上华街道高新大道93号
Address:No.93 Gaoxin Avenue, Shanghua Street,
Lanxi City.Jinhua, Zhejiang province
邮编/ZIP:321100
电话/Tel:+8657988948936 88988019
传真/Fax:+8657988988075
Http://www. discbrake.cn
E-MAIL:nx@discbrake.cn wx@discbrake.cn

JK-SMS-YD-C001-B